

ООО НПФ «МРС Электроникс»

Агрегат выпрямительный

ВА24100 IP20

(силовой режим работы)

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

ННПС.656342.106.07ТО

**Нижний Новгород
2025**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТА.....	3
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРЕГАТА.....	4
5. РАБОТА АВТОМАТИКИ	4
6. СОСТАВ АГРЕГАТА	5
7. НАСТРОЙКА АГРЕГАТА.....	5
8. ЗАЩИТА АГРЕГАТА	5
9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.....	5
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ.....	6
11. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
13. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	7
14. ОБСЛУЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ	8
15. ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ.....	9
16 УТИЛИЗАЦИЯ	9
Приложение 1.....	10
Приложение 2.....	11
Приложение 3.....	11
Приложение 4.....	12

ННПС.656342.106.07ТО

**ООО НПФ «МРС Электроникс»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81**

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.ru

e-mail: info@mrs-e.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения устройства агрегата выпрямительного зарядного ВА24100 ИР20 (далее – агрегат), а также для правильной эксплуатации агрегата и его технического обслуживания.

1.2 В состав технического описания и инструкции по эксплуатации входят сведения о назначении, устройстве и принципе действия выпрямительного агрегата и его составных частей, его технические характеристики, сведения по использованию, транспортированию, хранению, техническому обслуживанию, а также указание мер безопасности при работе с агрегатом, приложения.

2. НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА

2.1 Выпрямительный агрегат предназначен для преобразования трёхфазного переменного напряжения 220 В частотой 47...63 Гц в стабилизированное постоянное напряжение.

2.2. Агрегат рассчитан для работы в следующих условиях:

- а) температуре окружающего воздуха от -10 до +45° С;
- б) относительной влажности воздуха до 98% при температуре 20±5°C;
- в) длительных вибраций и ударных сотрясений;
- г) наклонов до 45° в любую сторону;

д) при колебаниях давления воздуха в пределах $9,3 \times 10^4$ - $13,3 \times 10^4$ Па (700-1000 мм рт. ст.) и при кратковременном повышении давления воздуха в помещении до $19,6 \times 10^4$ Па (1470 мм рт. ст.).

Примечание: агрегат не допускает эксплуатацию в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей в концентрациях, разъедающих металл и изоляцию, а также в средах с токопроводящей и взрывоопасной пылью.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТА

Технические данные выпрямительного агрегата приведены в таблице 1.

Таблица 1.

1	Питающая сеть:	
	- напряжение , В	220
	- частота, Гц	47...63
	- число фаз	3
2	Потребляемая мощность от сети, кВА, не более	4,2
	Потребляемая мощность от сети, кВт, не более	3,4
3	Выходные характеристики:	
	- диапазон напряжений, В	18...30
	- максимальный ток, А	100
	- коэффициент пульсаций, %, не более	1
	- установившееся отклонение выходного напряжения, %	±2
	- установившееся отклонение выходного тока (в зарядном режиме), %	±5
4	КПД, %	89
5	Вес изделия не более, кг	
6	Срок службы до списания, лет	15
7	Дополнительные опции	1. Режим работы - «силовой»

ННПС.656342.106.07ТО

ООО НПФ «МРС Электронике»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.ru

e-mail: info@mrs-e.ru

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРЕГАТА

4.1 Конструктивно агрегат выполнен на монтажной панели с выносной панелью управления ПУВА. Общий вид агрегата приведен в Приложении 1.

4.2 Принцип работы агрегата основан на преобразовании переменного напряжения в гальванически развязанное напряжение и стабилизации напряжения и тока на заданном уровне с помощью цифровой системы управления. Структурная схема агрегата представлена в Приложении 2.

5. РАБОТА АВТОМАТИКИ

5.1 Нормальное функционирование агрегата обеспечивается системой управления, которая обеспечивает регулирование выходных параметров в нескольких режимах. Выбранные значения параметров и режим управления фиксируются в энергонезависимой памяти и сохраняются после выключения питания.

5.2 Выпрямительный агрегат может работать в следующих режимах

«силовой» - режим, предназначенный для питания потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока. В этом режиме допускается подстройка выходного напряжения.

По умолчанию агрегат поставляется с параметрами, предустановленными для температуры окружающей среды 25⁰C.

5.3 При включении выпрямительного агрегата в работу и отсутствии его неисправностей произойдет коммутация контактов реле "неисправность" выпрямительного агрегата в рабочее положение, соответствующее нормальному режиму работы агрегата.

Перекидной контакт реле "неисправность" выпрямительных агрегатов, выпускаемых по ТУ ННПС.656342.002ТУ редакция 2, срабатывает при следующих неисправностях:

1 - Перегрев

2 - Обратная полярность

3 - Перегрузка по току (ток превышает установленное значение менее чем на 10% в течение 15 с)

4 - Перегрузка по напряжению: слишком большое напряжение на выходе модуля (превышает установленный максимум более чем на 0,5 В).

5 - Перегрузка по напряжению: напряжение на выходе агрегата ниже минимального установленного значения (при отсутствии перегрузки по току).

6 - Модули не включены или сработала защита модулей

7 - Большая перегрузка по току (ток превышает установленное значение более чем на 10% в течение 2 с).

8 - При потере питания агрегатом (или при его отключенном состоянии).

ННПС.656342.106.07ТО

6. СОСТАВ АГРЕГАТА

6.1. Агрегат включает в себя сетевой выключатель, двух соединенных параллельно высокочастотных импульсных преобразователя П220/28-1,5 (33V/50A), автоматическую систему регулирования, состоящую из узла АСР-2 и панель управления ПУВА.01, контактор, блок сетевого фильтра DL-15-EB3, плату управления вентиляторами ВЕ, вентиляторы, защитные автоматические выключатели и клеммные колодки, блок питания 220/24В. Равенство выходных токов в соединенных параллельно звеньях преобразования обеспечивается специальной следящей системой, а общее измерение выходного тока – прецизионным твердотельным датчиком (в АСР-2). Управление преобразователями осуществляется через оптические изоляторы. На выходе имеется цепь защиты от обратной полярности подключения аккумулятора. Панель управления представляет собой законченную автономную микропроцессорную систему, питающуюся от блока АСР-2 и связанную с ним с помощью последовательного протокола.

7. НАСТРОЙКА АГРЕГАТА

Перед первым включением агрегата необходимо внимательно ознакомиться с п.5, 12, 13. После установки выбранных значений параметров агрегат в дополнительной настройке не нуждается.

8. ЗАЩИТА АГРЕГАТА

8.1 Защита блоков преобразования и блока АСР-2 обеспечивается автоматическими выключателями.

8.2 Защита от включения на неисправную нагрузку осуществляется схемой управления агрегата, при этом кратковременные перегрузки не вызывают отключения агрегата. Защита от превышения выходных токов осуществляется в каждом модуле преобразования. При превышении выходным током значения 110% от максимального появляется предупреждающий звуковой сигнал с последующим срабатыванием защиты по току и отключением нагрузки.

8.3 Защита от перегрева частей агрегата осуществляется блоком контроля температуры каждого модуля преобразования и температурными сенсорами блока АСР-2. При превышении температуры радиаторов силовых элементов критического значения (90°C) вызовет появление предупреждающего звукового сигнала, и надписи "Перегрев". Через 10 сек непрерывного нахождения в состоянии "Перегрев" произойдет срабатывание защиты по перегреву с отключением нагрузки. Повторное включение агрегата возможно после понижения внутренней температуры (для радиаторов силовых элементов - 89°C).

8.4 В случае понижения выходного напряжения вследствие внешних или внутренних причин ниже значения 18В производится подача предупреждающего звукового сигнала, и выдача сообщения "Низкое выходное напряжение". Дальнейшее нахождение в этом режиме рассматривается как короткое замыкание в нагрузке и ведет к ее отключению через 10 сек.

Примечание: Для восстановления работоспособности агрегата после срабатывания защит по току или напряжению необходимо обесточить агрегат входным автоматическим выключателем и через 10 сек. включить его вновь.

9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

9.1 Контроль выходных параметров осуществляется непрерывной цифровой индикацией значений выходного тока и напряжения на многофункциональном жидкокристаллическом графическом индикаторе, расположенному на панели управления. Точность измерения напряжения – 1,5%, тока – 3%.

ННПС.656342.106.07ТО

ООО НПФ «МРС Электронике»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.ru

e-mail: info@mrs-e.ru

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

10.1 На лицевой поверхности выносных или встроенных панелей управления расположены многофункциональный жидкокристаллический индикатор, светодиодные индикаторы «РАБОТА», «АВАРИЯ», «БУФЕР» и кнопки управления «» (включение), «» (возврат), «» (стрелка вверх), «» (стрелка вниз), «» (ввод).

10.2 Назначение кнопок управления:

а) «» - длительное (более 1с);

б) «» возврат к предыдущему значению числовой величины изменяемого параметра;

в) «» - перемещение на строку меню вверх или изменение числового показателя в сторону уменьшения

г) «» - вход в выбранный пункт меню, далее – предложение изменения числового показателя, при следующем нажатии – внесение нового значения в память, изменение показателя на физическом уровне и переход назад в выбранный пункт меню

д) «» - перемещение на строку меню вниз или изменение числового показателя в сторону увеличения.

10.3 Назначение светодиодных индикаторов:

а) «РАБОТА» - свечение сигнализирует о подключенной нагрузке

б) «АВАРИЯ» - см. п. 8

в) «БУФЕР» - свечение сигнализирует о нахождении в буферном режиме или сигнализирует об окончании цикла зарядки в автоматическом режиме и временном переходе в буферный режим.

10.4 Рабочая зона индикатора разделена на две части – зона измерения (слева) и зона меню и управления (справа). В зоне измерения осуществляется непрерывная индикация значений напряжения (вверху) в вольтах и тока (внизу) в амперах. В зоне меню информация выводится диалоговым способом на русском языке в зависимости от текущего режима и пункта меню.

10.5 На выпрямительном агрегате установлен автоматический выключатель питания агрегата.

11. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию и ремонту выпрямительного агрегата допускаются лица, изучившие конструкцию агрегата, техническое описание и прошедшие соответствующий инструктаж. Обучение обслуживающего персонала должно проводиться под руководством опытного специалиста, ответственного за эксплуатацию агрегата. Обучаемый может производить на агрегате любые работы только с разрешения и под наблюдением обучающего лица.

11.1 Техника безопасности

1. При проведении профилактических и регламентных работ, осмотров и при изучении конструкции агрегат должен быть отключен от сети.

2. Перегоревшие предохранители должны быть заменены исправными.

Во избежание несчастных случаев и аварий установка самодельных и нештатных предохранителей не разрешается. После замены вышедших из строя предохранителей или других элементов схемы необходимо установить причины выхода из строя, устранить неисправность и только после этого включать агрегат.

ННПС.656342.106.07ТО

ООО НПФ «МРС Электронике»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.ru

e-mail: info@mrs-e.ru

3. В процессе эксплуатации необходимо проводить систематический контроль заземления корпуса агрегата. Использовать для заземления какие-либо проводники, не предназначенные для этих целей, запрещается.

4. При проведение профилактических и регламентных работ необходимо пользоваться инструментом с диэлектрическими рукоятками, соблюдать максимальную осторожность касаться голыми руками любых внутренних деталей агрегата при нахождение его под напряжением категорически запрещается.

В остальном руководствоваться правилами по технике безопасности для установок с рабочем напряжением до 1000 вольт.

12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

12.1 В процессе подготовки агрегата к работе выполните следующие операции:

а) проверьте надежность заземления агрегата;

б) проверьте и подтяните все контактные соединения, убедитесь в исправности коммутационных аппаратов в цепи питания 220В агрегата.

в) убедившись в отсутствии напряжения на питающем кабеле, отсоедините его от входных клемм агрегата. Проверьте сопротивление изоляции фаз кабеля между собой и относительно корпуса агрегата. Проводом с сечением 1мм.кв. соедините между собой входные клеммы и, включив автоматический выключатель, QF1 измерьте сопротивление изоляции между входными клеммами и корпусом (землей) агрегата с помощью мегомметра с рабочим напряжением 500В. Сопротивление изоляции кабеля должно быть не менее 10МОм, а сопротивление изоляции агрегата в нормальных условиях в холодном состоянии должно быть не менее 50МОм. После измерения сопротивления изоляции переводите автоматический выключатель QF1 в положение "выключено" и присоедините кабель питания агрегата обратно к входным клеммам. Подключите к клеммам "ВЫХОД" нагрузку. Включите агрегат.

12.2 Недопускается проведение испытаний проверки прочности изоляции по выходу выпрямительного агрегата, так как это может привести к выходу из строя микроэлектронных компонентов (15.15 ГОСТ Р 54585-2011).

Если выпрямительный агрегат встроен в распределительное устройство (щит), то при проведении испытаний проверки прочности изоляции распределительного устройства (щита) выходные цепи агрегата должны быть отключены.

12.3 Проследите, чтобы вентиляционные отверстия не заслоняли посторонние предметы и поверхности

13. ПОРЯДОК РАБОТЫ

13.1 При включении в работу выпрямительного агрегата производите следующие операции:

а) подайте на входные клеммы агрегата напряжение сети. Включите агрегат автоматическим выключателем QF1;

б) подключите нагрузку к выходному каналу агрегата нажатием на кнопку "ВКЛ";

в) в процессе работы следите за состоянием выпрямительного агрегата и токами нагрузки.

г) при необходимости производите коррекцию значений.

д) при срабатывании защит по току и напряжению необходимо кратковременно обесточить агрегат автоматическим выключателем QF1.

ж) при необходимости отключения нагрузки используйте кнопку "ВКЛ".

13.2 Во избежание случайного ввода слишком большого значения тока в режиме ручной установки тока настоятельно рекомендуется отключить нагрузку кнопкой "ВКЛ", установить необходимый ток, нажать "ВВОД" и подключить нагрузку кнопкой "ВКЛ".

ННПС.656342.106.07ТО

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ

14.1 При длительных, более 1 месяца, перерывах в работе агрегата, для поддержания его в готовности к действию необходимо проводить следующие мероприятия:

- а) очищать наружные поверхности агрегата от пыли и грязи;
- б) производить внешний осмотр агрегата;
- в) проверять надежность контактных соединений;
- г) проверять состояние изоляции агрегата, сопротивление которой должно быть не ниже 50 Мом в нормальных климатических условиях условиях;

14.2 При длительных , более трех месяцев, перерывах в работе агрегата, для поддержания его в готовности к действию необходимо дополнительно к вышесказанному производить проверку агрегата на функционирование в следующей последовательности:

- подключить нагрузку $R_h=0,28$ Ом, 3кВт;
- включить агрегат;
- установить силовой режим работы с напряжением 28В;
- при этом индикатор должен показывать величину напряжения 28 В и ток 95-105А;
- отключить агрегат.

14.3 Консервация

В условиях длительного бездействия агрегат может находиться без консервации не более шести месяцев. Для консервации агрегата необходимо:

- демонтировать агрегат
- очистить от грязи и коррозии открытые (незащищенные) детали агрегата;
- восстановить нарушенное лакокрасочное покрытие панели и корпусов;
- агрегат поместить вместе с осушителем (мешочек с силикагелем ГОСТ 3956) в чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ10354. Изделие плотно закрывают и опечатывают. После консервации условия хранение изделий должно соответствовать категории 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха) для изделий с климатическим исполнением ОМ4.

14.4 Переконсервация изделия должна проводится каждые 12 месяцев после консервации изделия в соответствии с п.14.3:

- распечатайте и откройте полиэтиленовые упаковки с агрегатом;
- проверьте отсутствие грязи и коррозии;
- при необходимости восстановить нарушенное лакокрасочное покрытие агрегата;
- агрегат помещают вместе с осушителем (мешочек с силикагелем ГОСТ 3956) в чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ10354. Изделие плотно закрывают и опечатывают. После консервации условия хранение изделий должно соответствовать категории 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха) для изделий с климатическим исполнением ОМ4.

14.5 Расконсервацию изделия для приведения в состояние готовности к использованию по назначению необходимо проводить в следующем порядке:

- распечатайте и откройте полиэтиленовые упаковки с агрегатом;
- проверьте отсутствие грязи и коррозии на агрегатах;
- при необходимости восстановите нарушенное лакокрасочное покрытие агрегата;
- установите агрегат и подготовьте к работе согласно пунктам 12 настоящего ТО.

Для ввода агрегата в работу после консервации необходимо все металлические детали и крепеж, подлежащие консервации, очистить от пыли и протереть хлопчатобумажной бязью ГОСТ 11680-65 или чистой ветошью ГОСТ 5354-47, смоченного в спирте ГОСТ 5962-67 или уайтспирите ГОСТ 3134-52.

ННПС.656342.106.07ТО

15. ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ

Агрегат должен подвергаться осмотрам и ремонту в сроки, установленные "правилами обслуживания судового электрооборудования". Техническое обслуживание проводить после 3000ч непрерывной работы или после суммарной наработки агрегатом 3000ч. но не реже, чем через 6 мес.

Техническое обслуживание заключается в следующем:

- а) отключить питание агрегата;
- б) открыть нижнюю крышку клеммников и произвести внешний осмотр;
- в) очищать наружные поверхности агрегата от пыли и грязи;
- г) произвести чистку элементов агрегата сжатым воздухом давлением не более 2 атм.
- д) необходимо проверить и подтянуть все контактные соединения и убедится в исправности коммутационных аппаратов в цепи питания 220В агрегата;
- е) проверять состояние изоляции агрегата, сопротивление которой должно быть не ниже 50* МОм в холодном состоянии, в нормальных климатических условиях.

16 УТИЛИЗАЦИЯ

Критерием предельного состояния изделия являются выработка ресурса аппарата, невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособного состояния. После установления непригодности аппарата к эксплуатации он подлежит списанию и утилизации по действующим в организациях-пользователях инструкциям.

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая изделие.

ННПС.656342.106.07ТО


ООО НПФ «МРС Электроникс»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.ru

e-mail: info@mrs-e.ru

Расположение блоков на ВА отображено условно

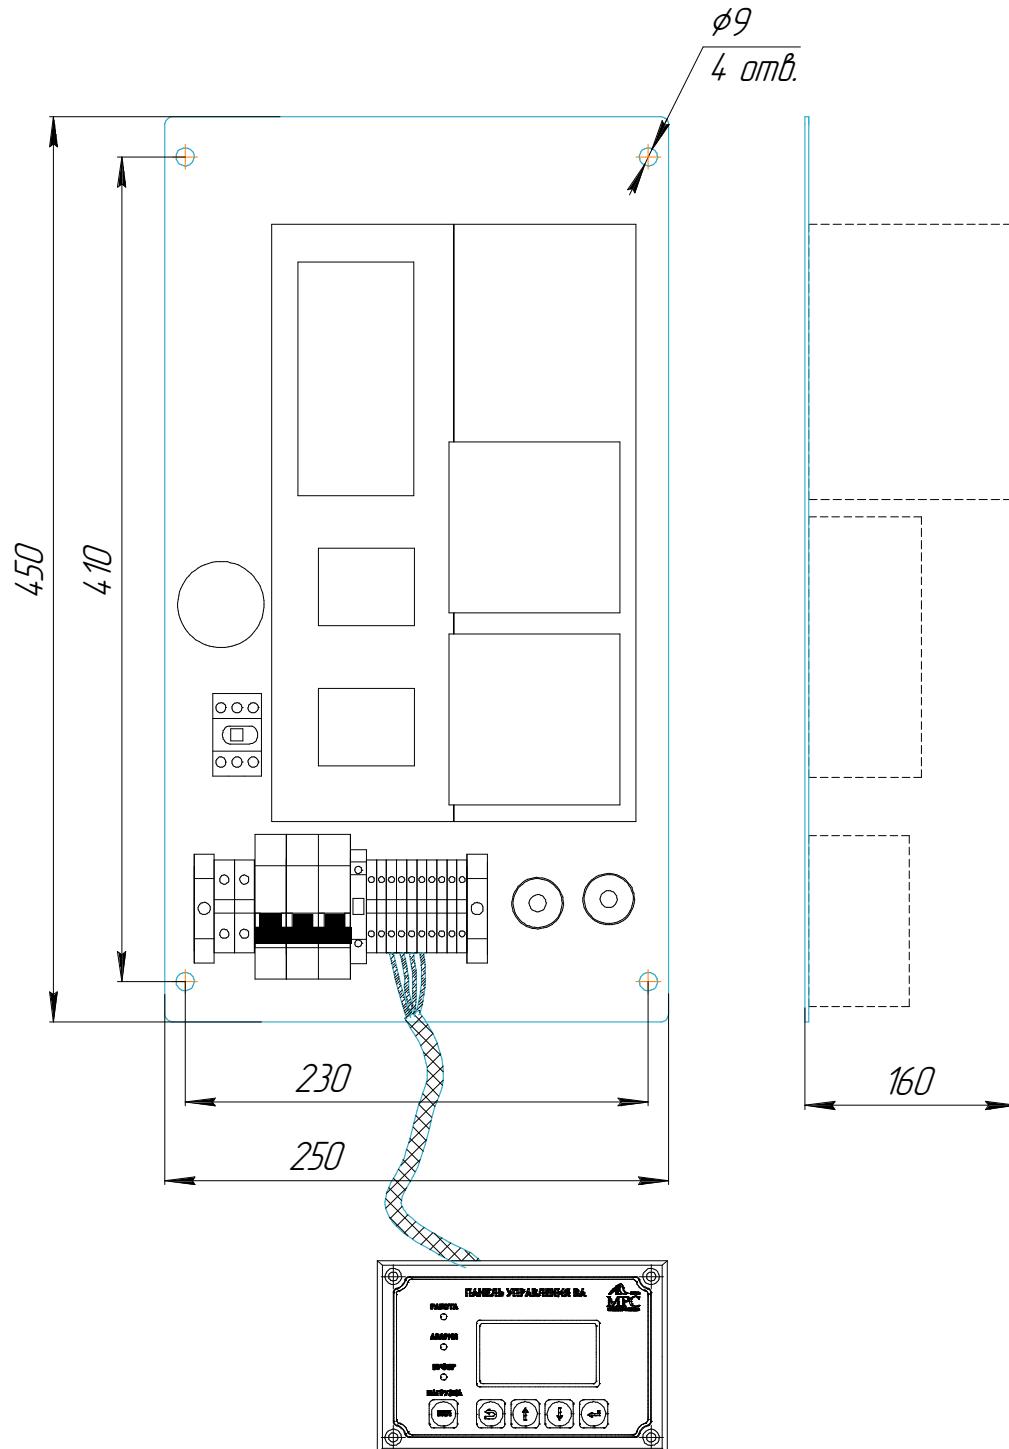

Агрегат ВА24100 IP20
Габаритно-установочные размеры


ННПС.656342.106.07ТО

ООО НПФ «МРС Электронике»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.ru
e-mail: info@mrs-e.ru


Приложение 2

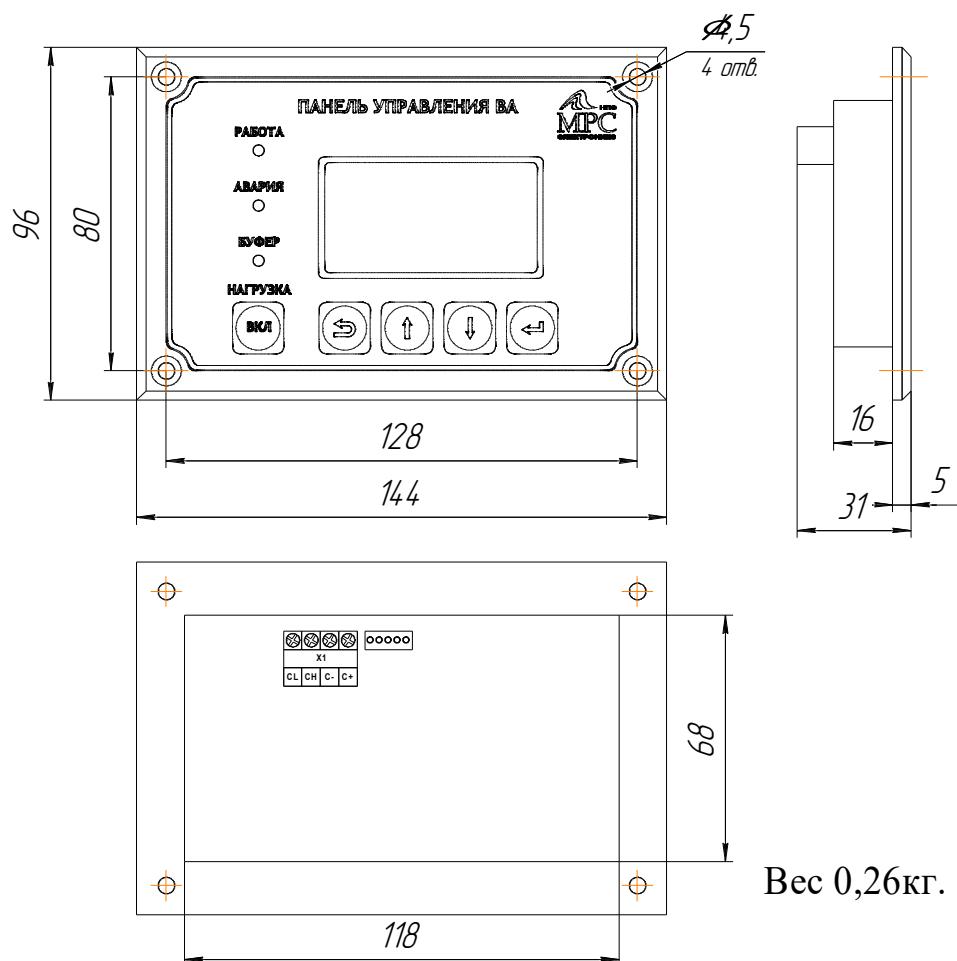

Панель управления ПУВА.01

Габаритно-установочные размеры

Приложение 3

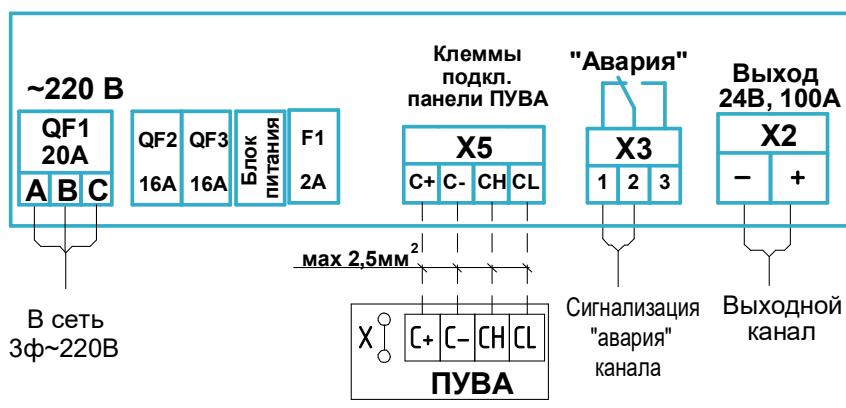


Подключение выходных кабелей

ННПС.656342.106.07ТО

ООО НПФ «МРС Электронике»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.rue-mail: info@mrs-e.ru

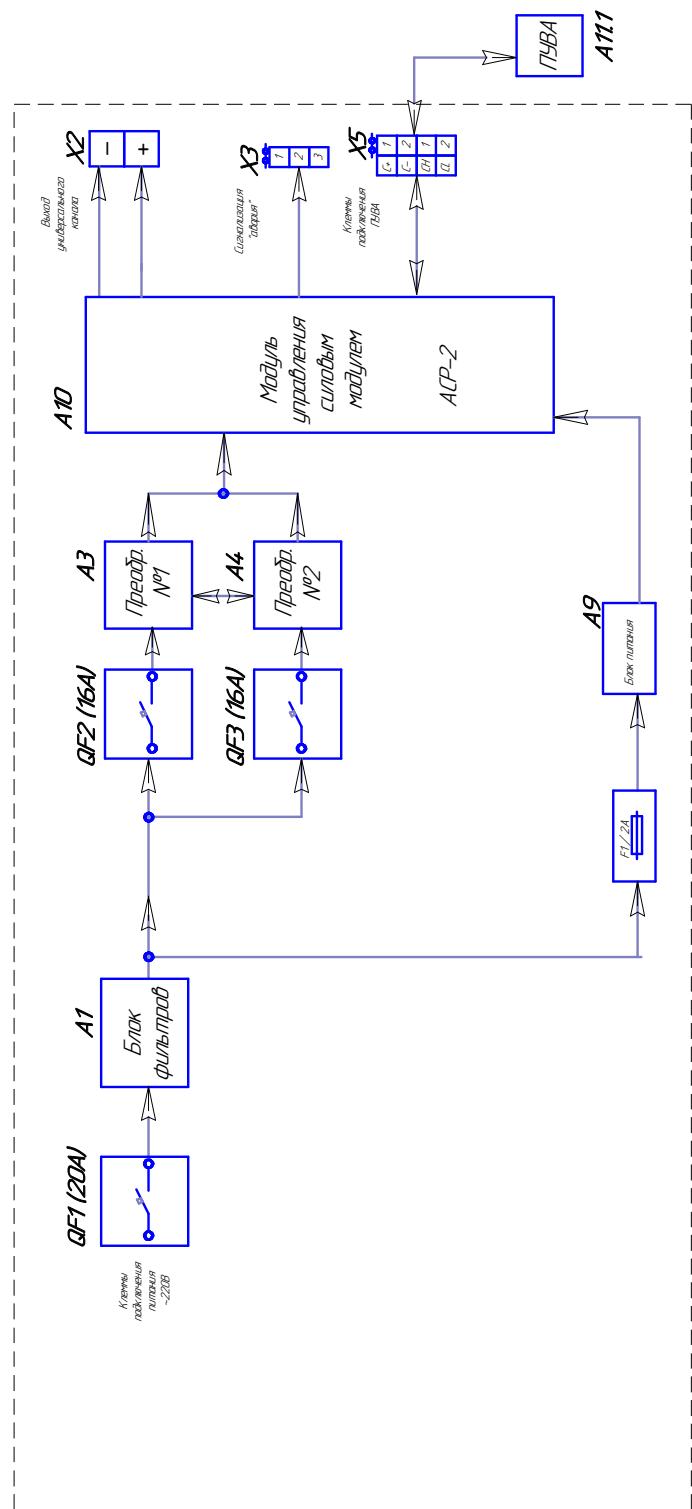

Агрегат ВА24100 IP20

Схема структурная

ННПС.656342.106.07ТО

ООО НПФ «МРС Электронике»
т/ф (831) 275-93-80, 275-93-81

603137 г. Нижний Новгород, ОПС 137, а/я 159

www.mrs-e.rue-mail: info@mrs-e.ru